

Ausbildungsunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung Totally Integrated Automation (T I A)

Modul S01

Grundlagen zur CNC-Programmierung mit SinuTrain



Diese Unterlage wurde von der Siemens AG, für das Projekt Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) zu Ausbildungszwecken erstellt.

Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG (Herr Michael Knust michael.knust@siemens.com).

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und den Lehrkräften von beruflichen Schulen sowie weiteren Personen für die Unterstützung bei der Erstellung der Unterlage



Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort:	5
2	Einleitung:	7
2.1	Entwicklungsphasen der CNC- Technologie	7
2.2	Anforderungen der Steuerungen im neuen Jahrtausend	7
2.3	Vorteile der CNC Programmierung mit SinuTrain SHOPMILL, SHOPTURN	7
3	Programmierung eines Drehteiles im G-Code	8
4	Programmierung eines Drehteiles nach dem Arbeitsschrittverfahren	9
4.1	SINUTRAIN starten	9
4.2	Maschinenauswahl	10
4.3	SINUTRAIN Grundbild	10
4.4	Drehprogramm erstellen	11
4.5	Neues Verzeichnis anlegen / Programmerstellung	11
4.6	Neues Werkstückprogramm anlegen	12
4.7	Programmkopf	13
4.8	Programmeditor	14
4.9	Werkzeugauswahl	14
4.10	Plandrehen	16
4.11	Werkstückkontur	18
4.12	Abspanzyklus Schruppen	23
4.13	Außenkontur Schlichten	24
4.14	Gewindefreistich	24
4.15	Gewindedrehen	25
4.16	Einstiche fertigen	26
4.17	Simulation	27
5	Programmierung eines Frästeiles im G-Code	29
6	Programmierung eines Frästeiles nach dem Arbeitsschrittverfahren	32
6.1	SINUTRAIN starten	33
6.2	Maschinenauswahl	33
6.3	SINUTRAIN Grundbild	33
6.4	Neues Verzeichnis anlegen / Programmerstellung	34
6.5	Neues Werkstückprogramm anlegen	35
6.6	Programmkopf	36
6.7	Außenkontur	37
6.8	Außenkontur schruppen	38
6.9	Werkzeugauswahl	38
6.10	Außenkontur schlichten	39
6.11	Ausräumen, Restmaterial und Schlichten von Konturtaschen und Innenkontur	40
6.12	Konturtasche Schruppen Ausräumen	42
6.13	Restmaterial in den Ecken entfernen.	43
6.14	Boden schlichten	44
6.15	Rand schlichten	45
6.16	Kreistasche Durchmesser 60 schruppen	46
6.17	Kreistasche Durchmesser 60 schlichten	46
6.18	Kreistasche Durchmesser 30 schruppen	47
6.19	Kreistasche Durchmesser 30 schlichten	47
6.19 6.20	Kreistasche Durchmesser 30 schlichtenZentrieren und Bohren unter Berücksichtigung von Hindernissen	47 47
6.19 6.20 6.21	Kreistasche Durchmesser 30 schlichten	47 47 47
6.19 6.20	Kreistasche Durchmesser 30 schlichtenZentrieren und Bohren unter Berücksichtigung von Hindernissen	47 47

SIEMENS


Industry Automation and Drive Technologies - SCE

6.24	Erstes Hindernis	48
6.25	Eingabe der Bohrreihe rechts	49
6.26	Zweites Hindernis	49
6.27	Bohren des Vollkreises.	49
6.28	Drittes Hindernis	49
6.29	Bohren der einzelnen Bohrung	49
6.30	Simulation	50
7	Zusatzaufgaben Drehen	51
7.1	Stufenwelle	51
7.2	Welle02	52
8	Zusatzaufgaben Fräsen	53
8.1	Flansch	53
8.2	Übung11	54



1 Vorwort:

Diese Ausbildungsunterlage **,Grundlagen der CNC-Programmierung'** ist die Voraussetzung für die Bearbeitung der weiteren Module mit SINUTRAIN

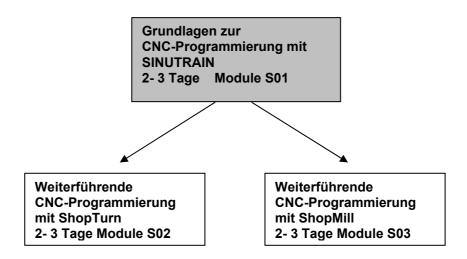

CNC-Steuerungen gelten heute als Kernstück jeder Automatisierung. Mit den Steuerungen ShopMill und ShopTurn, können je nach Problemstellung die verschiedensten Aufgaben in den Dreh-, Fräs-, Laser-, Schleif- und vielen weiteren Einsatzbereichen wirtschaftlich ausgeführt werden.

Lernziel:


Dies Modul ist so aufgebaut, dass Sie ein Werkstück in der G-Code Programmierung (DIN 66025) fertig programmiert vor sich haben.

Das gleiche Werkstück wird Schritt für Schritt nach der Arbeitsschrittprogrammierung mit der Unterlage erstellt. Dadurch werden Sie die einfache Bedienbarkeit dieser Software erlernen und mit der Simulation kontrollieren und optimieren.



Benötigte Hardware und Software

- 1 PC, Betriebssystem Windows XP Professional ab SP1 mit 500 MHz und 256 MB RAM, freier Plattenspeicher ca. 400 MB davon 50 MB auf dem Systemlaufwerk, 1GB bei Installation aller Produkte, MS-Internet-Explorer ab 6.0
- 2 Software SINUTRAIN 802D/ 810D/ 840D/ 840Di/ Programming & Training, SinuTrain/JopShop

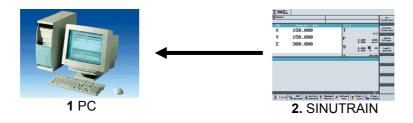



2 Einleitung:

2.1 Entwicklungsphasen der CNC- Technologie

- Anfang der Achtziger Jahre erste CNC Maschinen mit einfachen Steuerungen
- Mitte der Achtziger Jahre durch schnellere Prozessoren leistungsfähigere Steuerungen mit Zyklen, sowie Werkzeugmaschinen mit höheren Bearbeitungsgeschwindigkeiten
- Ende der Achtziger Jahre Werkzeugmaschinen mit 5 und mehr Achsen und speziellen Software Tools zur externen Programmierung mit Hilfe von CAD/CAM Systemen
- Anfang der Neunziger Jahre flexible Fertigungssysteme mit umfangreichen Zusatzfunktionen wie Palettensysteme und Mehrfachaufspannung mit Mehrspindeltrieben
- Mitte der Neunziger Jahre Weiterentwicklung der Werkzeugsysteme und Einsatz von speziellen Werkzeugen zur Bearbeitung von komplexen Werkstückkonturen mit nur einem Werkzeug
- Ende der Neunziger Jahre Zentrale Programmiersysteme zur Programmierung von mehreren unterschiedlichen Steuerungen an verschiedenen Werkzeugmaschinen

2.2 Anforderungen der Steuerungen im neuen Jahrtausend

- Offenheit: Die Steuerungen sollen vom Maschinenhersteller oder Anwender nach eigenen Anforderungen konfiguriert und erweitert werden können
- Unabhängigkeit: Programmierung über eine einheitliche Steuerungsoberfläche für verschiedenste CNC Bearbeitungen
- Gleichheit:. Alle Maschinendaten sollen auch in den externen Programmierplatz zur Verfügung stehen. Programmierung am externen Programmierplatz ist gleich der, an der Werkzeugmaschine
- Programmierzeiteinsparung: Mit grafischen Arbeitsplänen und mit Hilfsbildern soll es möglich sein komplexe Werkstückkonturen sehr einfach und schnell erstellt zu können
- Editierbarkeit: Durch umfangreiche Editorfunktionen soll eine Programmänderung bzw. Erweiterung schnell und einfach erreicht werden

2.3 Vorteile der CNC Programmierung mit SinuTrain SHOPMILL, SHOPTURN

Die Steuerung wird ständig optimiert und kann jederzeit an die einzelnen Bedürfnisse der Maschinenhersteller angepasst werden. Zudem kann man Zyklen und Funktionen nachträglich einbinden.

Egal ob Drehen, Fräsen oder eine andere Bearbeitung durchgeführt wird, es wird immer mit der gleichen Programmoberfläche und den gleichen Menüs bzw. Funktionen gearbeitet.

Retrofit: Dies meint, es können auch ältere CNC Maschinen auf Shopmill und Shopturn von Siemens umgerüstet werden.

Vorteil: Die Bedienung der Software und die Menüstruktur muss nur einmal erlernt werden.


Durch Übertragen der Maschinendaten in das Programmiersystem von SINUTRAIN ist die Programmierung am externen Programmierplatz gleich wie an der Werkzeugmaschine.


Mit Hilfe von Konturrechner und CAD-Reader ist ein einfaches Programmieren ohne Fachtermini möglich. Durch direkte Eingabe von technologischen Werten müssen keine externen Berechnungen vorab durchgeführt werden. Der integrierte Konturrechner kann alle erdenklichen Bemaßungen verarbeiten und ist trotzdem sehr einfach sowie übersichtlich in der Handhabung. Über Arbeitsschrittprogrammierung und vielen Online-Hilfsfunktionen können sehr schnell umfangreiche Programmieraufgaben gelöst werden.

Mit Funktionen wie Kopieren, Ausschneiden und Einfügen ist eine komfortable Programmierung möglich. Da das Programm über einzelne Arbeitsschritte als grafischer Arbeitsplan im Editor erstellt wird sind alle Bearbeitungsschritte in übersichtlicher Weise dargestellt.



3 Programmierung eines Drehteiles im G-Code

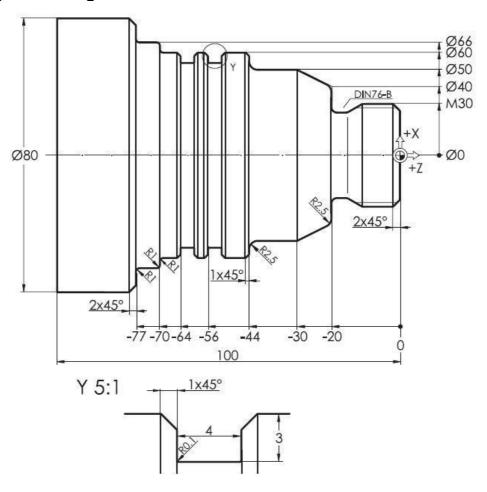


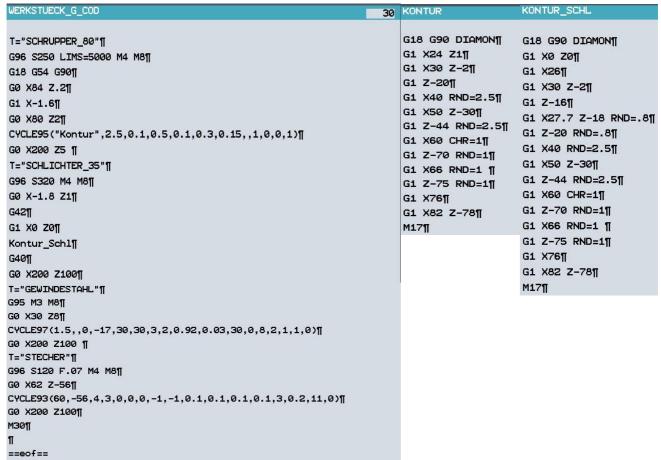



4 Programmierung eines Drehteiles nach dem Arbeitsschrittverfahren


Anhand dieser Zeichnung soll nun ein Programm im Arbeitsschrittverfahren erstellt werden.

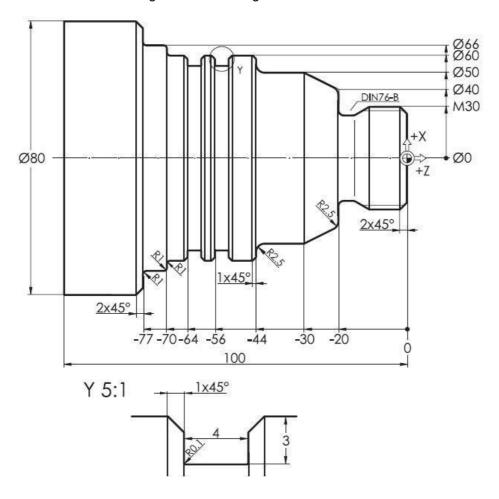

4.1 SINUTRAIN starten



Zum Starten von SinuTrain doppelklicken Sie auf Start SinuTrain oder starten Sie SinuTrain über die Startleiste.

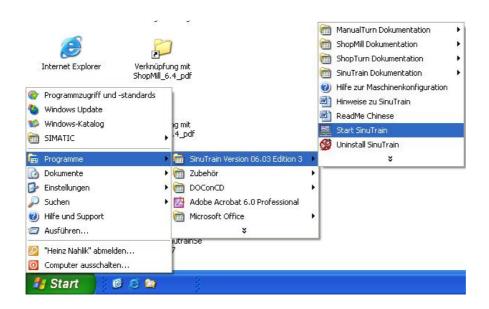



4.2 Maschinenauswahl


Nach dem Booten des Computers erscheint ein Menü mit der Auswahl von Maschinen mit der jeweiligen Versionsnummer.

- 1. Drehmaschine mit >> ShopTurn Open V 06.04 << auswählen
- 2. Schaltfläche Start klicken



4.3 SINUTRAIN Grundbild

Nach Auswahl der Maschine erscheint das Grundbild von SINUTRAIN, von hier werden alle Aktionen von SINUTRAIN gestartet.

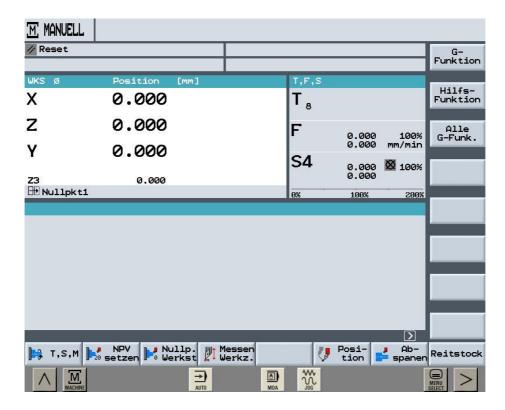




4.4 Drehprogramm erstellen

4.5 Neues Verzeichnis anlegen / Programmerstellung

Im Programm-Manager können verschiedene Aktionen durchgeführt werden. (z.B. Neu - Umbenennen - Kopieren usw.)

Durch Drücken der Softkeys SELECT werden im Bedienbereich VERZEICHNIS die vorhandenen Verzeichnisse unter ShopTurn geöffnet.


Pro-

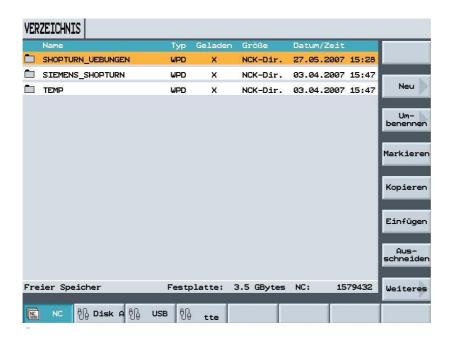

Wir legen nun ein neues Verzeichnis mit dem Softkey an.

mit dem Namen "Werkstuecke"

Neu

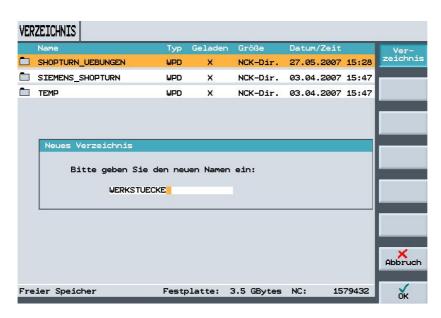

Mit **OK** die Eingabe bestätigen.



VERZEICHNIS SHOPTURN_UEBUNGEN WPD NCK-Dir. 27.05.2007 15:28 SIEMENS_SHOPTURN WPD NCK-Dir. 03.04.2007 15:47 TEMP WPD NCK-Dir. 03.04.2007 15:47 WERKSTUECKE NCK-Dir. 23.07.2007 09:46 Um-benenner Markiere Einfüger Aus-schneide

Festplatte: 3.5 GBytes NC:

Das Verzeichnis mit dem Namen "Werkstuecke" ist angelegt.



Durch Drücken der Pfeiltaste auf der CNC Tastatur oder mit der Cursor Taste nach rechts öffnet sich das angewählte Verzeichnis

1579432

Weiteres

Hinweis


Freier Speicher

Mit den Cursortasten kann in SinuTrain navigiert werden.

4.6 Neues Werkstückprogramm anlegen

Nach Öffnen des Verzeichnisses werden vorhandene Programme angezeigt, oder es können neue Programme angelegt werden.

Durch Drücken des Softkeys und der Auswahl Shopturn, oder G-Code (vertikale Softkeys) wird ein neuer Programmname "Name des Arbeitsplanes" eingegeben in unserem Fall "Welle".

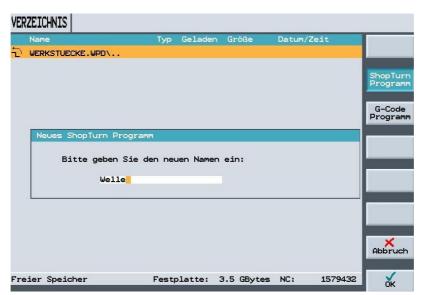


Mit **OK** die Eingabe bestätigen.



4.7 Programmkopf

Der Programmkopf des neuen Programms wird automatisch geöffnet. Im Programmkopf werden die Werkstückangaben, Nullpunktverschiebung, Rohteilform, Abstand zum Futter, Rückzugsebenen, Werkzeugwechselpunkt, Sicherheitsabstand inkremental oder absolut und die Drehzahlbegrenzung eingegeben.

Mit dem Softkey können Sie nun das zugehörige Hilfsbild aufrufen.

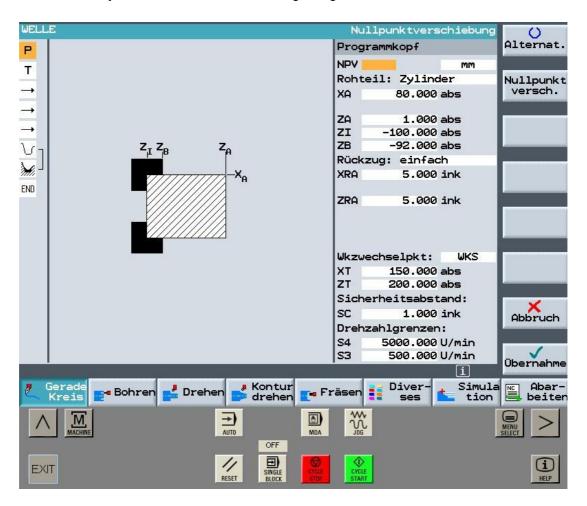

Alle Angaben wie im Bild oben eingeben

und mit Übernahme die Eingaben in den Arbeitsplan übernehmen.


Hinweis

Mit dem Softkey Alternat. können Sie Umschalten z.B. zwischen verschiedenen Nullpunkten, Maßeinheiten, mm, inch, Rohteilformen, Zylinder, Rohr, Rechteck, N-Eck usw. In der blauen Zeile oben, sehen Sie immer die aktuelle Eingabeform.



4.8 Programmeditor

Im Programmeditor in Form von Arbeitsschritten eingegeben bzw. editiert.

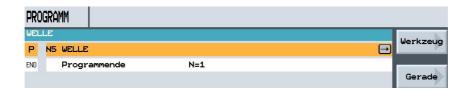

4.9 Werkzeugauswahl


Zuerst brauchen Sie ein Werkzeug zum Plandrehen und zum Schruppen der Aussenkontur.





Danach rufen Sie durch nochmaliges Klicken auf "Werkzeuge" die Werkzeugliste auf. Hier finden Sie die bereits angelegten Werkzeuge. Sie können hier aber auch neue erzeugen. Bitte übernehmen Sie den Schrupper. Der Schlichter und der Gewindestahl werden später aus der Werkzeugliste übernommen. Der Stecher muss noch neu angelegt werden.



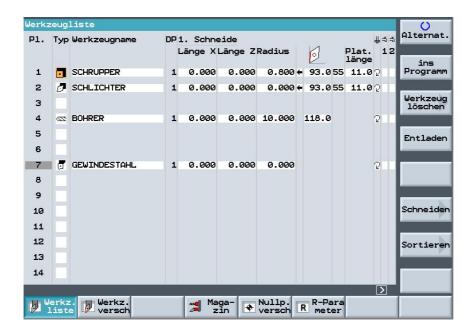





Nun müssen Sie noch die Daten für die Schnittgeschwindigkeit und die Ebene eingeben.




Übernehmen Sie die Werte mit der Eingabetaste.




Das Schruppwerkzeug wurde mit allen Daten ins Programm übernommen.

4.10 Plandrehen


Positionieren zum Plandrehen im Eilgang. Über Gerade/Kreis kann eine Verfahrbewegung programmiert werden.

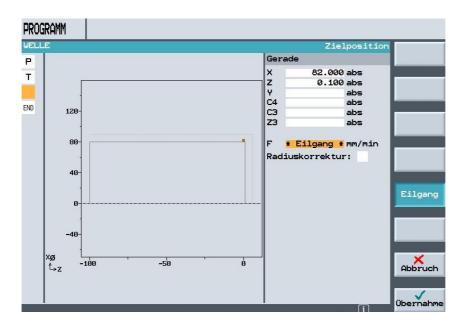


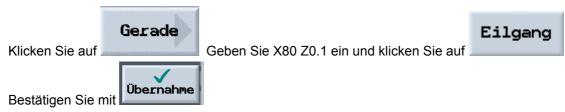





Als Nächstes planen Sie die Werkstückvorderseite auf X-1.6, (2X Plattenradiusgröße R=0.8) damit kein Restmaterial in der Mitte stehen bleibt.

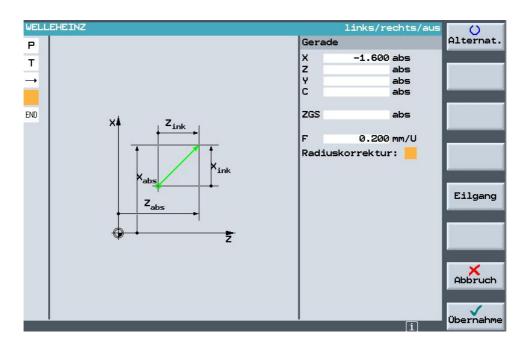

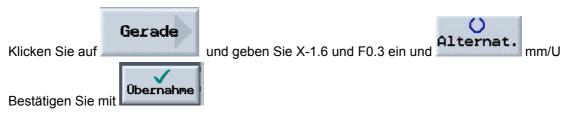

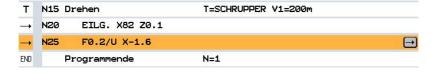


Positionieren Sie auf X90 Z5 im Eilgang.

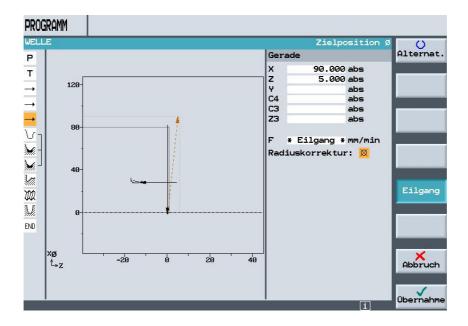



Nach der Übernahme befinden Sie sich wieder im Programm.

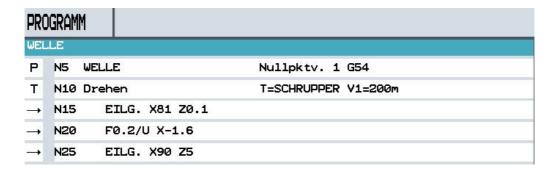


4.11 Werkstückkontur

Die Kontur wird mit dem Konturrechner erstellt.


Klicken Sie unten auf die Schaltfläche und danach oben rechts auf Geben Sie der neuen Kontur einen Namen, danach öffnet sich der Konturrechner.

Kontur



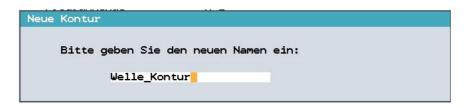

Mit der ersten Eingabe wird der Startpunkt angegeben.

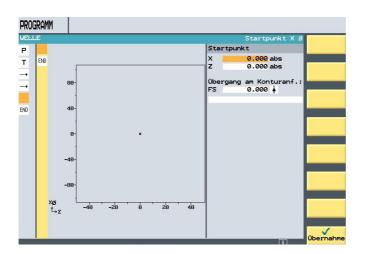

Geben Sie X0 Z0 ein und Bestätigen Sie mit



Hinweis

Über die Schaltflächen kann die Kontur beschrieben werden.




Hier wird der erste Durchmesser der Fertigteilkontur beschrieben.

Eine Fase 2 x 45 Grad als Übergangselement wird am Ende des Elementes angehängt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche



und geben Sie X30 und FS 2 ein.

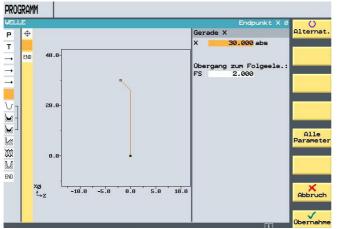




Klicken Sie auf die Schaltfläche



und geben Sie Z-20 ein.



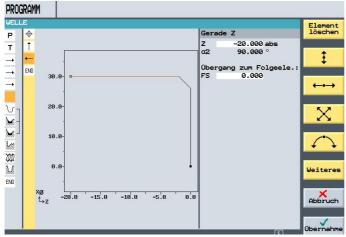


Klicken Sie auf die Schaltfläche



und geben Sie X40



R2.5 ein.

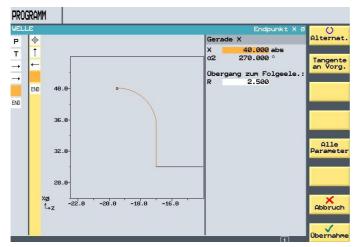




und geben Sie X50 Z-30 ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche PROGRAMM Tangente an Vorg. ENE -15.0 -25.0 -20.0 Übernahme Alternat. Klicken Sie auf die Schaltfläche und geben Sie Z-44 R2.5 ein. PROGRAMM Welle Tangento an Vorg Alle aramete xø ≟z -40.0 -35.0 Übernahme Alternat. Klicken Sie auf die Schaltfläche und geben Sie X60 FS1 ein. **PROGRAMM** Alle Übernahm



Klicken Sie auf die Schaltfläche

←•→ und


und geben Sie Z-70 und R1 ein.

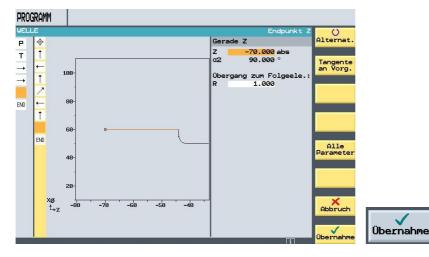

Klicken Sie auf die Schaltfläche



und geben Sie X66 und R1 ein.

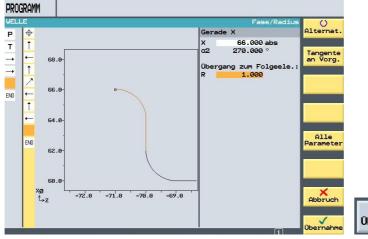


Übernahme

Klicken Sie auf die Schaltfläche



und geben Sie Z-77 und R1 ein.

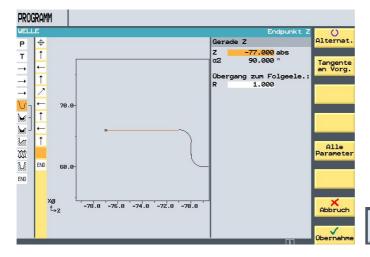






Klicken Sie auf die Schaltfläche




und geben Sie X82 und FS3 ein.

Das Rohteil ist Durchmesser 80 im Programm wird auf 82 gefahren, damit man sich vom Werkstück entfernt. Die Fasengröße muss deshalb auch um 1mm größer programmiert werden.

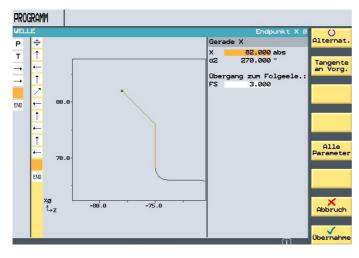



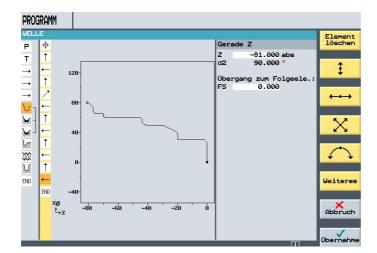


Die Fertigteilkontur ist nun beschrieben und wird mit



ins Programm übernommen.

Danach befinden Sie sich wieder im Programmeditor.

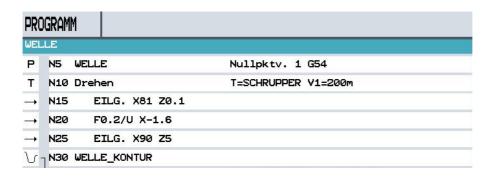




4.12 Abspanzyklus Schruppen

Das Abspanen einer Kontur erfolgt im Bereich Konturdrehen und Abspanen. Mit der "Help-Taste" erscheint das Hilfsbild.




Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein. Bitte alle weiteren Angaben aus der Grafik übernehmen.

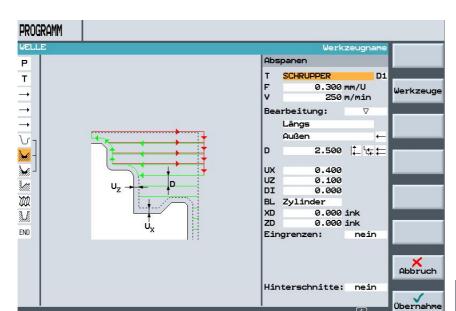



An dieser Stelle sollen Sie das Programm mit der Simulationsgrafik testen.



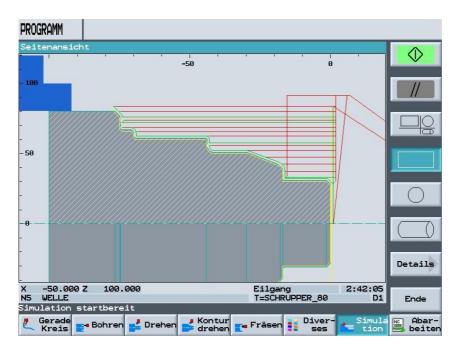

Über die Schaltfläche "Ende", geht es zurück zum Programmeditor.




4.13 Außenkontur Schlichten

Die Außenkontur wird mit dem Schlichtwerkzeug Konturparallel abgefahren.



Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein. Bitte alle weiteren Angaben aus der Grafik übernehmen.

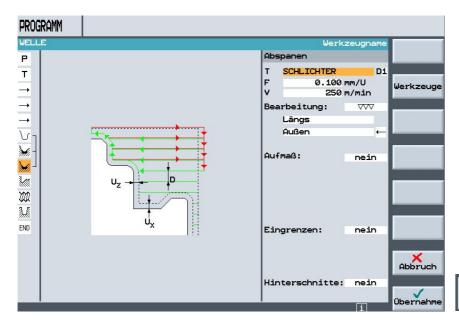




4.14 Gewindefreistich

Wir bringen den Freistich DIN 76 ein

Klicken Sie auf die Schaltfläche


Drehen und Freistich und dann auf

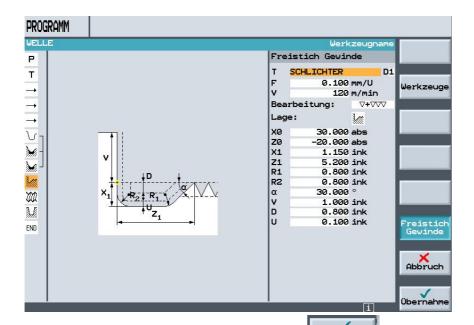


Bitte alle Angaben aus der Grafik übernehmen und mit



Man kann hier erkennen, dass die Kontur beim Schruppen und Schlichten mit dem Abspanen verbunden ist. Der Gewindefreistich wurde über einen eigenen Zyklus erstellt.

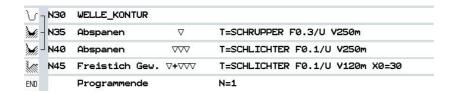


An dieser Stelle können Sie Ihr Programm mit der Simulationsgrafik testen.

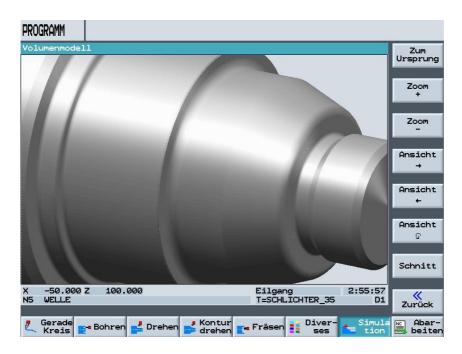

4.15 Gewindedrehen

Es soll ein Gewinde M30 X 1.5 gefertigt werden.

Klicken Sie auf Und auf Gewinde und geben Sie die Werte ein.

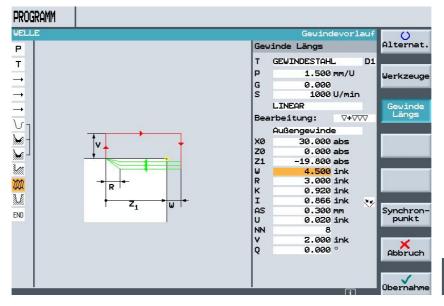





4.16 Einstiche fertigen

Zum Schluss fertigen Sie noch die zwei Einstiche.

Klicken Sie auf Und auf Einstich und geben Sie die Werte ein.

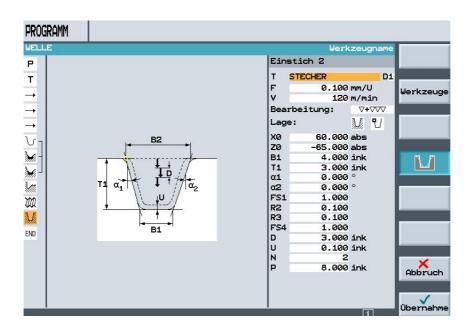


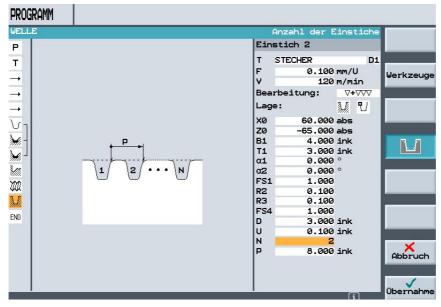






Fertig ist unser Arbeitsschrittprogramm

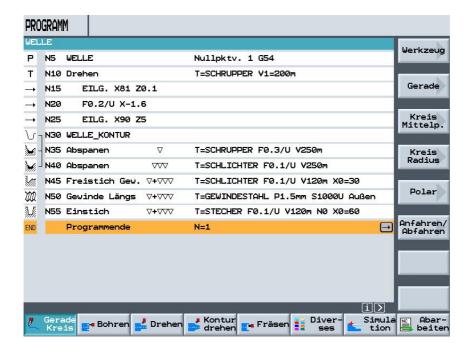


4.17 Simulation

Zum Schluss testen Sie Ihr Programm mit der Simulationsgrafik. Zuerst in der Seitenansicht

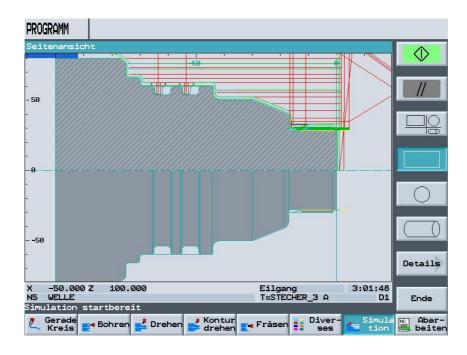




Als nächstes mit 3-Fenster Ansicht

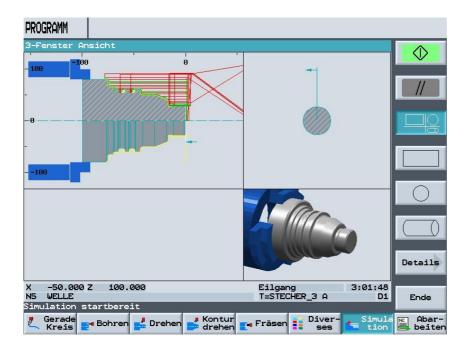

und im Volumenmodell

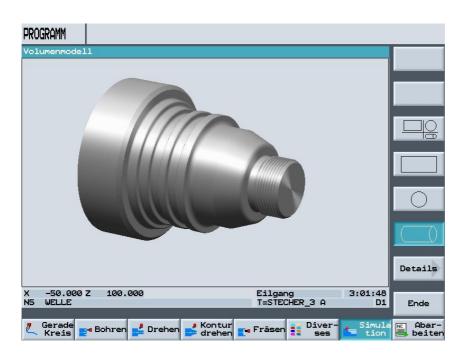


Über EXIT beenden Sie die ShopTurn Software.





5 Programmierung eines Frästeiles im G-Code

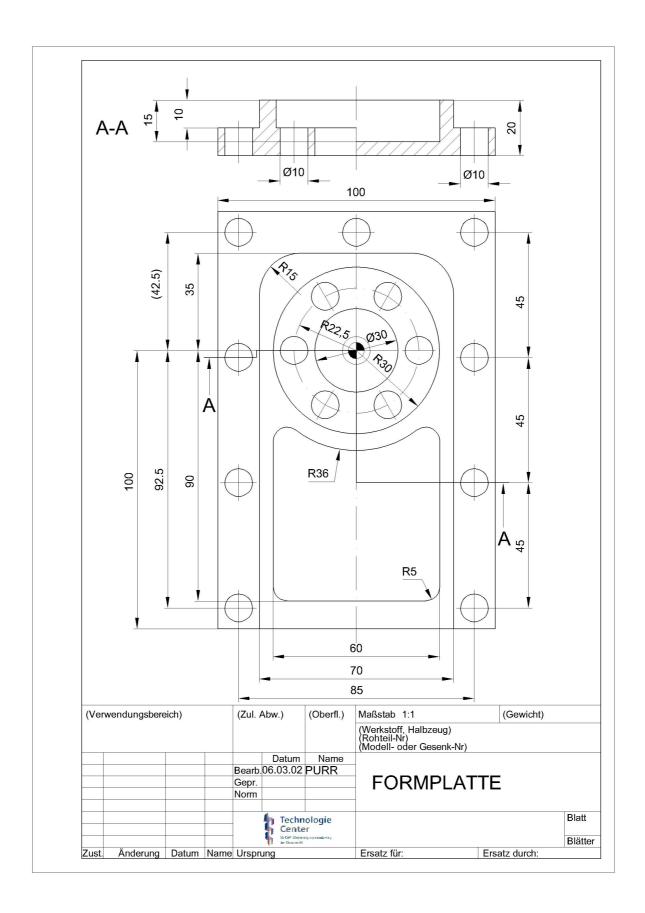




```
FORMPLATTE_G_CODE
                                                                    3
N1 G0 G90 G40 G17¶
N2 T="PLANFRAESER63"¶
N3 M6¶
N4 G94 S400 F300 M3 M8¶
N5 G54 G0 X-20 Y-135 Z3 T
N8 CYCLE71(3,2,2,0,-50,-100,100,150,0,1.8,55,2,0.2,300,22,) \Pi
N10 G0 Z150¶
N11 GØ X200 Y200¶
N12 T="FRAESER32"¶
N13 M6¶
N14 G94 S1000 M3 M8 F200T
N15 GØ X-51 Y-112 Z1¶
N16 G0 Z-10¶
N18 G17 G90 DIAMOF ;*GP*¶
N19 G1 X-35 Y-100 G41 ;*GP*¶
N20 Y35 RND=15 ;*GP*T
N21 X35 RND=15 ;*GP*¶
N22 Y-120 ;*GP*¶
N23 G40 ¶
N32 G0 Z100¶
N33 X200 Y150T
N34 T="FRAESER10"¶
N35 M6 M8¶
N36 G94 S2000 M3 M8 F200¶
N37 G0 X0 Y-84 Z11
N38 G1 Z-15 T
N40 G17 G90 G41 DIAMOF ;*GP*¶
N41 G1 X0 Y-90 ;*GP*¶
N42 X30 RND=5 ;*GP*¶
N43 Y-19.9 RND=5 ;*GP*¶
N44 G2 X-30 I=AC(0) J=AC(0) RND=5 ;*GP*¶
N45 G1 Y-90 RND=5 ;*GP*¶
N46 XØ ;*GP*¶
N47 G40¶
N48 GØ Y-84¶
N49 G0 Z1¶
    ZSD[2]=1 ;*RO*¶
N65 POCKET3(,0,1,-15,60,54,5,-30,-90,0,5,0.2,0.2,200,100,0,31,6,,,,
N70 ZSD[2]=1 ;*R0*¶
N71 POCKET3(2,0,1,-15,60,54,5,-30,-90,0,5,0.2,0.2,200,100,0,32,6,,,
,12,)1
N73 GØ Z100¶
N74 GØ X200 Y150¶
N75 T="FRAESER20"¶
N76 G94 S1000 M3 M8 F200¶
N79 POCKET4(2,0,1,-10,30,0,0,5,0.2,0.2,200,100,0,21,10,..,12,5)
N83 POCKET4(2,0,1,-10,30,0,0,5,0.2,0.2,200,100,0,22,10,,,12,5)
N87 POCKET4(2,-10,1,-21,15,0,0,5,0.2,0,200,100,0,21,10,,,12,5)\Pi
N91 POCKET4(2,-10,1,-21,15,0,0,5,0.2,0,200,100,0,22,10,,,12,5)
N93 G0 Z100¶
N94 GØ X200 Y150¶
N95 T="ZENTRIERER12"¶
N96 G94 S2000 M3 M8 F200¶
N97 G0 Z2¶
N100 MCALL CYCLE82(2,0,2,-15.3,,0.1) T
```



```
N104 HOLES1(-42.5,-92.5,90,0,45,4)
N106 G0 X0 Y42.5¶
N109 HOLES1(42.5,42.5,-90,0,45,4)¶
N111 MCALL¶
N114 GØ Z1¶
N118 MCALL CYCLE82(2,0,2,-15.3,,0.1)
N122 HOLES2(0,0,22.5,0,60,6)¶
N124 MCALL¶
N125 GØ Z100¶
N126 GØ X200 Y150¶
N127 T="BOHRER10"¶
N128 G94 S2000 M3 M8 F200¶
N131 MCALL CYCLE83(2,0,1,-24,,-15,,5,,3,1,1,3,10,,,1) \Pi
N135 HOLES1(-42.5,-92.5,90,0,45,4)¶
N137 GØ XØ Y42.5¶
N140 HOLES1(42.5,42.5,-90,0,45,4)¶
N142 MCALL¶
N143 GØ Z2¶
N146 MCALL CYCLE83(2,0,1,-24,,-15,,5,,3,1,1,3,10,,,1) \Pi
N150 HOLES2(0,0,22.5,0,60,6)¶
N152 MCALL¶
N153 GØ Z100¶
N154 GØ X200 Y150¶
N155 M30¶
```



6 Programmierung eines Frästeiles nach dem Arbeitsschrittverfahren

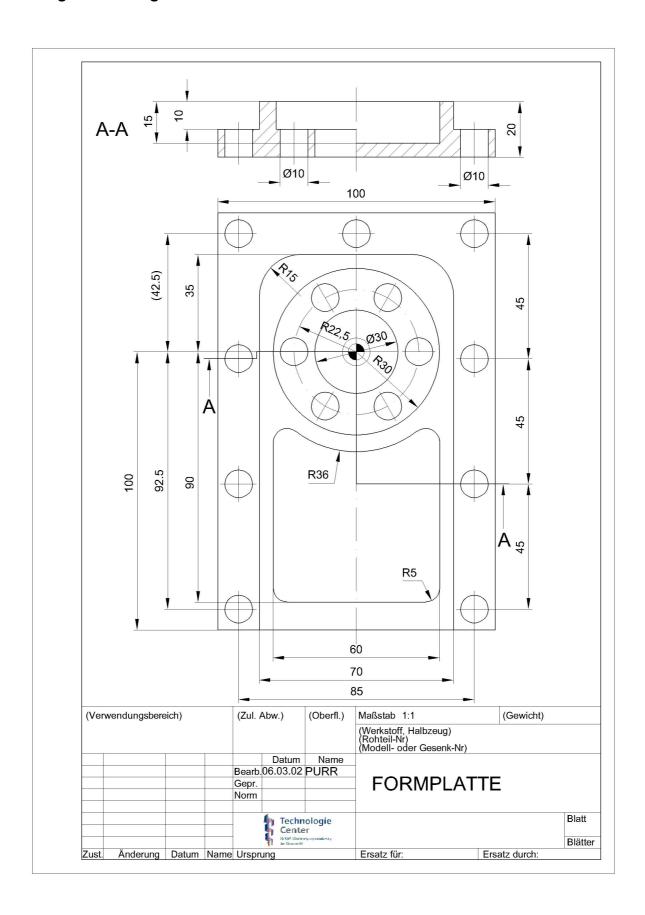



6.1 SINUTRAIN starten



Zum Starten von SinuTrain doppelklicken Sie auf Start SinuTrain oder starten Sie SinuTrain über die Startleiste.

6.2 Maschinenauswahl


Nach dem Booten des Computers erscheint ein Menü mit der Auswahl von Maschinen mit der jeweiligen Versionsnummer.

- 1. Fräsmaschine mit >> ShopMill Open V 06.04 << auswählen.
- 2. Schaltfläche Start klicken.



6.3 SINUTRAIN Grundbild

Nach Auswahl der Maschine erscheint das Grundbild von SINUTRAIN, von hier werden alle Aktionen von SINUTRAIN gestartet.

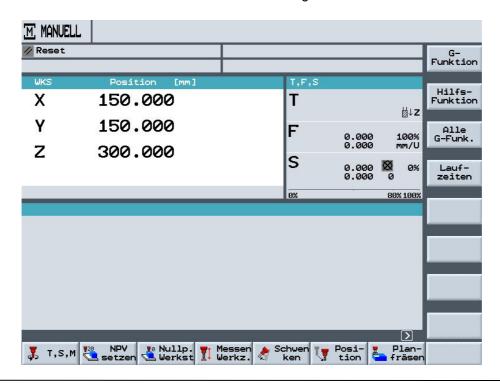




Neues Verzeichnis anlegen / Programmerstellung

Im Programm-Manager können verschiedene Aktionen durchgeführt werden.

NC Durch Drücken der Softkeys gramm werden im Bedienbereich VERZEICHNIS die vorhandenen Verzeichnisse unter ShopMill geöffnet.

Pro-

Neu

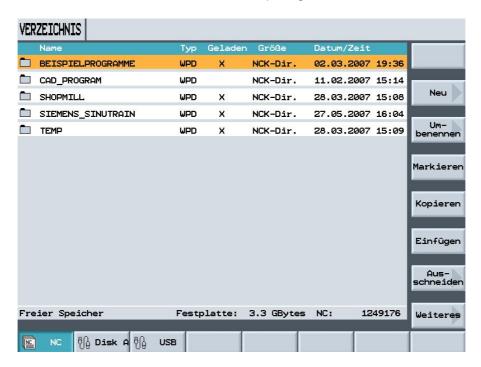


Wir legen nun ein neues Verzeichnis mit dem Softkey mit dem Namen "Formplatte" an.



Mit **OK** die Eingabe bestätigen.




Durch Drücken der Pfeiltaste auf der CNC Tastatur oder mit der Cursor Taste nach rechts öffnet sich das angewählte Verzeichnis

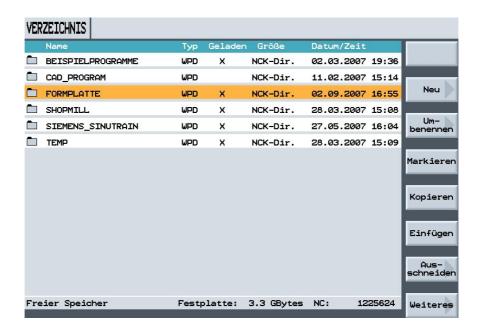

6.5 Neues Werkstückprogramm anlegen

Nach Öffnen des Verzeichnisses werden vorhandene Programme angezeigt, oder es können neue Programme angelegt werden.

Durch Drücken des Softkeys und der Auswahl ShopMill, oder G-Code (vertikale Softkeys) wird ein neuer Programmname "Name des Arbeitsplanes" eingegeben in unserem Fall "Formplatte".

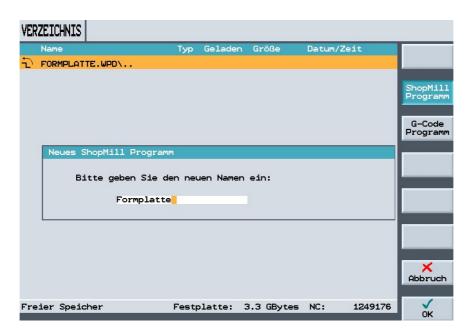


Mit **OK** die Eingabe bestätigen.



6.6 Programmkopf

Der Programmkopf des neuen Programms wird automatisch geöffnet. Im Programmkopf werden die Werkstückangaben, Nullpunktverschiebung, Rohteilform, Abstand zum Futter, Rückzugsebenen, Werkzeugwechselpunkt, Sicherheitsabstand inkremental oder absolut und die Drehzahlbegrenzung eingegeben.

Mit dem Softkey können Sie nun das zugehörige Hilfsbild aufrufen.

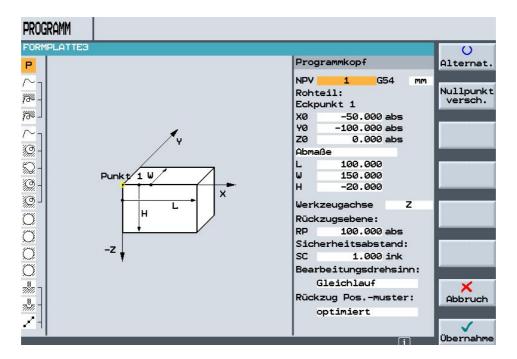

Alle Angaben wie im Bild oben eingeben

und mit Übernahme die Eingaben in den Arbeitsplan übernehmen.

Hinweis

Mit dem Softkey können Sie Umschalten z.B. zwischen verschiedenen Nullpunkten, und Maßeinheiten, mm, inch. In der blauen Zeile oben, sehen Sie immer die aktuelle Eingabeform.



Außenkontur

Die Kontur wird mit dem Konturrechner erstellt.

Kontur


und danach oben rechts auf




Klicken Sie unten auf die Schaltfläche Geben Sie der neuen Kontur einen Namen, danach öffnet sich der Konturrechner.



Mit der ersten Eingabe wird der Startpunkt angegeben.

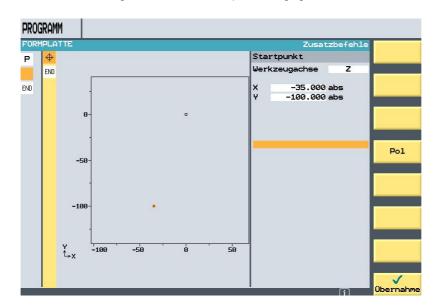

Programmieren Sie mit dem Konturrechner die Außenkontur fertig.

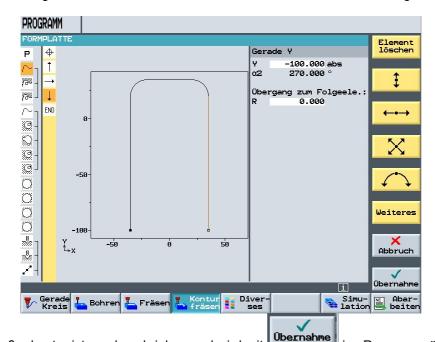

Die Außenkontur ist nun beschrieben und wird mit

ins Programm übernommen.



6.8 Außenkontur schruppen

Um den Arbeitsschritt Schruppen außen, mit Bahnkorrektur links, gehen Sie wie folgt vor.


Klicken Sie auf

Bahnfräsen
und auf

Werkzeuge
und geben Sie die Werte ein.


6.9 Werkzeugauswahl

Hier finden Sie die bereits angelegten Werkzeuge. Sie können hier aber auch neue erzeugen. Bitte nehmen Sie den Fräser32.

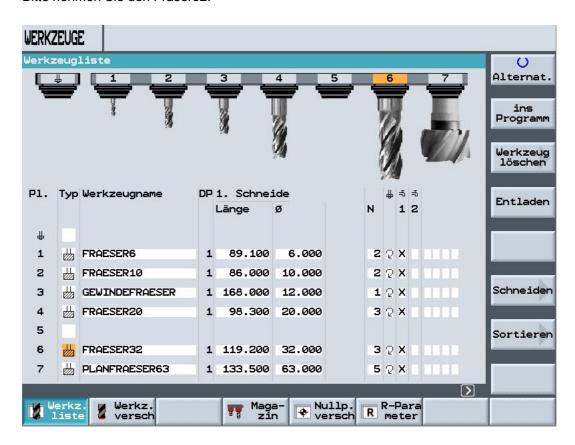

Klicken Sie auf Programm um das ausgewählte Werkzeug zu übernehmen.



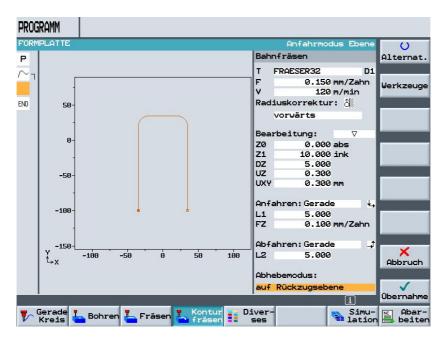

Bitte alle Angaben aus der Grafik übernehmen und mit




Menü verlassen.

6.10 Außenkontur schlichten

Um den Arbeitsschritt Schlichten außen, mit Bahnkorrektur links durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor.

Klicken Sie auf

Bahnfräsen
und geben Sie die Werte ein.

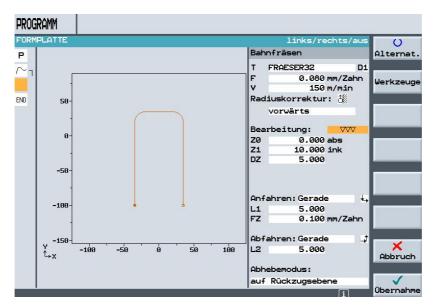


Bitte alle Angaben aus der Grafik übernehmen und mit



Menü verlassen.



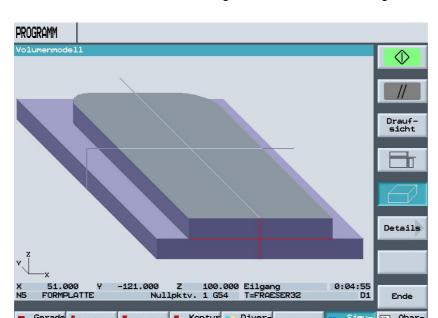

An dieser Stelle können Sie Ihr Programm mit der Simulationsgrafik testen.


6.11 Ausräumen, Restmaterial und Schlichten von Konturtaschen und Innenkontur

Kontur

Die Kontur wird mit dem Konturrechner erstellt.


Klicken Sie unten auf die Schaltfläche und danach oben rechts auf Geben Sie der neuen Kontur einen Namen, danach öffnet sich der Konturrechner.



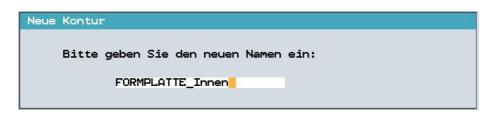




Mit der ersten Eingabe wird der Startpunkt angegeben.

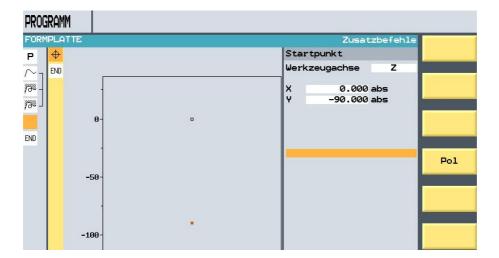

Programmieren Sie mit dem Konturrechner die Innenkontur fertig.

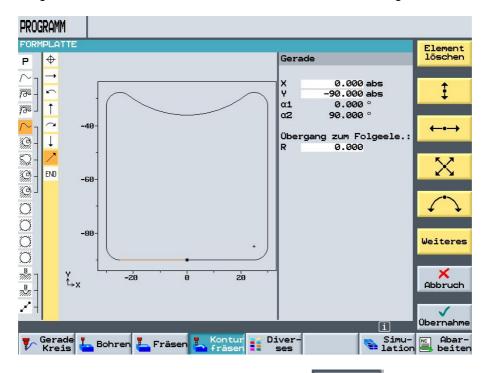

Die Innenkontur ist nun beschrieben und wird mit Übernahme ins Programm übernommen.


und geben Sie die Werte ein.



6.12 Konturtasche Schruppen Ausräumen



Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein.

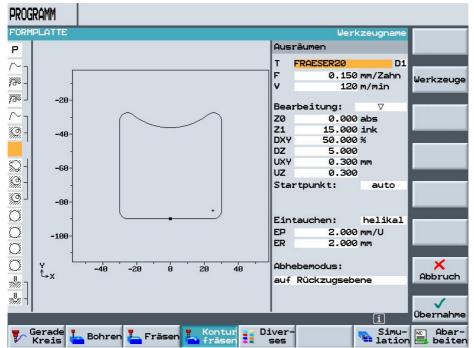






6.13 Restmaterial in den Ecken entfernen.



Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein.

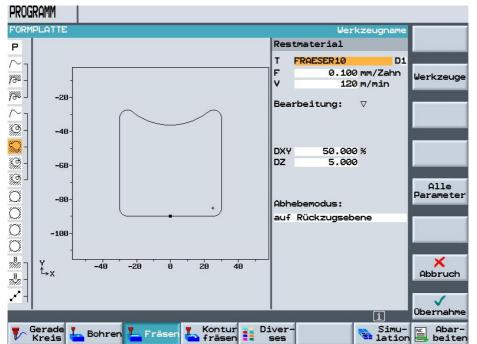






6.14 Boden schlichten



und geben Sie die Werte ein.

Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein.

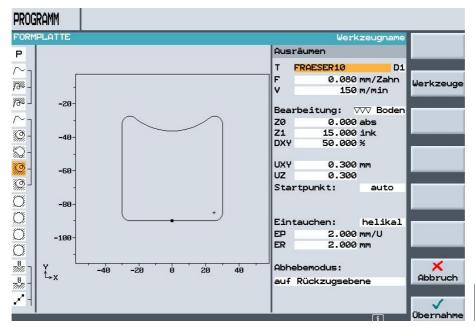




und geben Sie die Werte ein.



6.15 Rand schlichten



Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein.

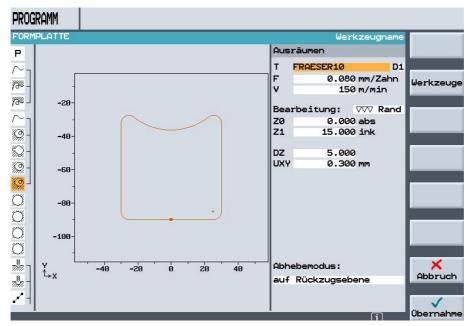





6.16 Kreistasche Durchmesser 60 schruppen




Kreistasche

und geben Sie die Werte ein.

Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein.

Bitte alle weiteren Angaben aus der Grafik übernehmen.

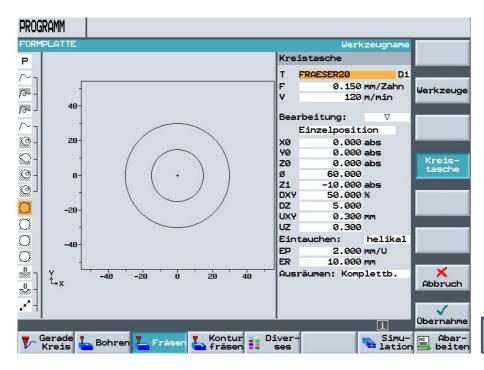




6.17 Kreistasche Durchmesser 60 schlichten

Klicken Sie auf Fräsen und auf

Kreistasche

und geben Sie die Werte ein.

Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein.

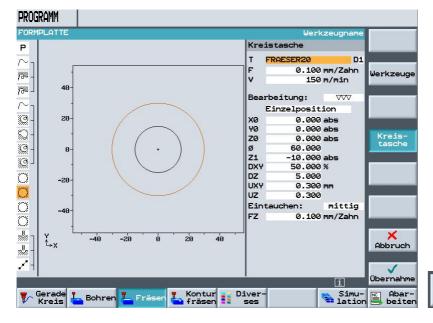





6.18 Kreistasche Durchmesser 30 schruppen

Schruppen Sie die Kreistasche selbst. Achtung die Starttiefe liegt nicht mehr bei "0" sondern bei "-10mm"

6.19 Kreistasche Durchmesser 30 schlichten

Schlichten Sie die Kreistasche selbst. Achtung die Starttiefe liegt nicht mehr bei "0" sondern bei "-10mm"

6.20 Zentrieren und Bohren unter Berücksichtigung von Hindernissen


Beim Zentrieren und Bohren werden zuerst die entsprechenden Arbeitsschritte programmiert und danach die einzelnen Positionen angegeben.

Die Hindernisse müssen beim Positionieren berücksichtigt werden.

6.21 Arbeitsschritt Zentrieren



Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein. Bitte alle weiteren Angaben aus der Grafik übernehmen.

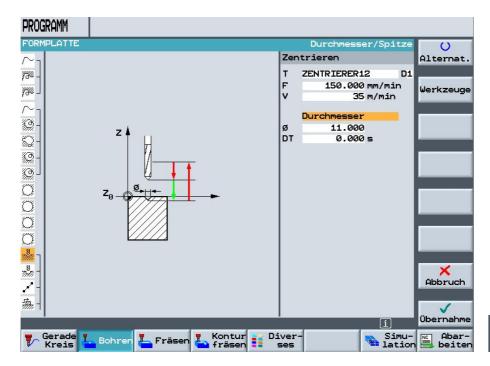







6.22 Arbeitsschritt Bohren




6.23 Eingabe der Bohrreihe links.

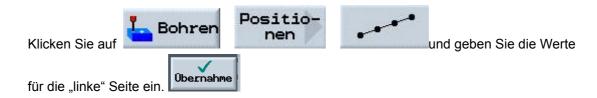

6.24 Erstes Hindernis

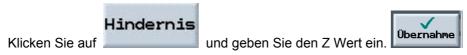

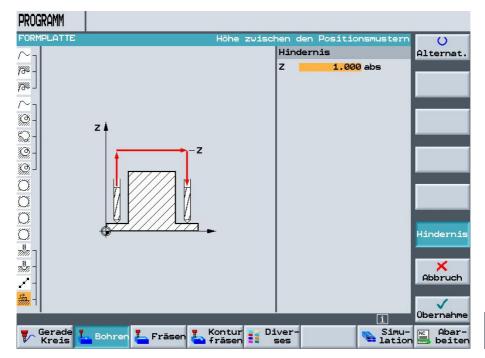






6.25 Eingabe der Bohrreihe rechts.




6.26 Zweites Hindernis

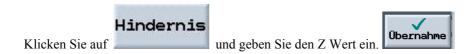


6.27 Bohren des Vollkreises.



6.28 Drittes Hindernis

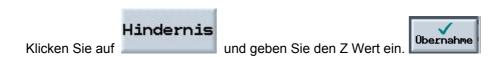


6.29 Bohren der einzelnen Bohrung

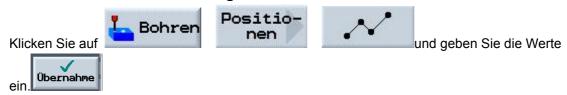



6.30 Simulation


Zum Schluss testen Sie Ihr Programm mit Hilfe der verschiedenen Simulationsgrafiken.

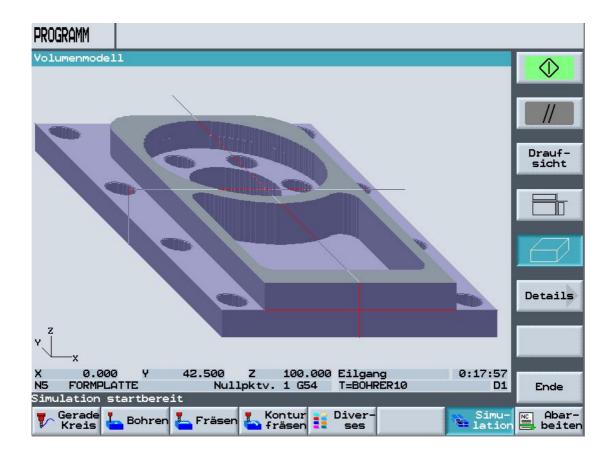




7 Zusatzaufgaben Drehen

7.1 Stufenwelle

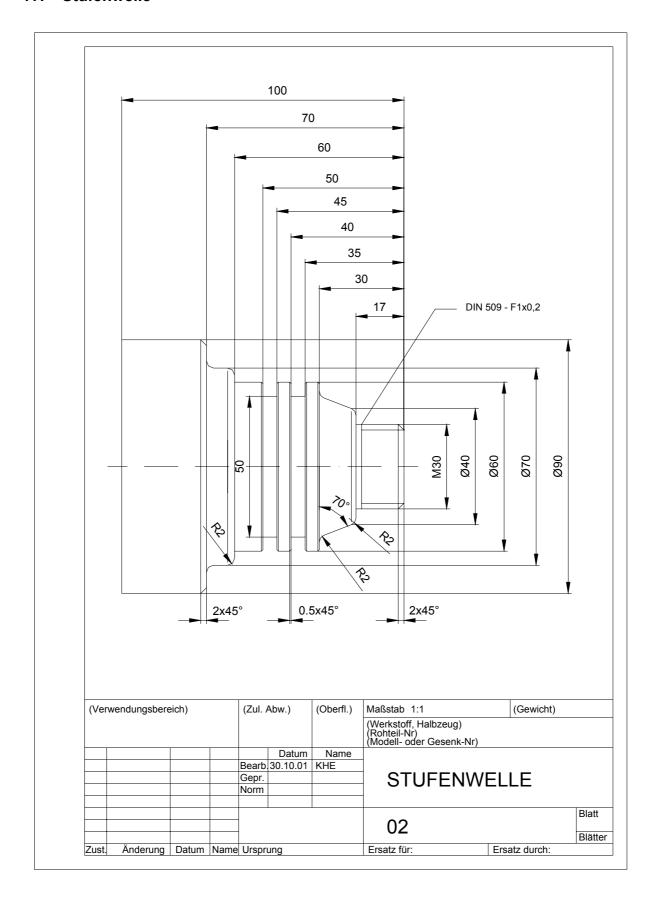




7.2 Welle02

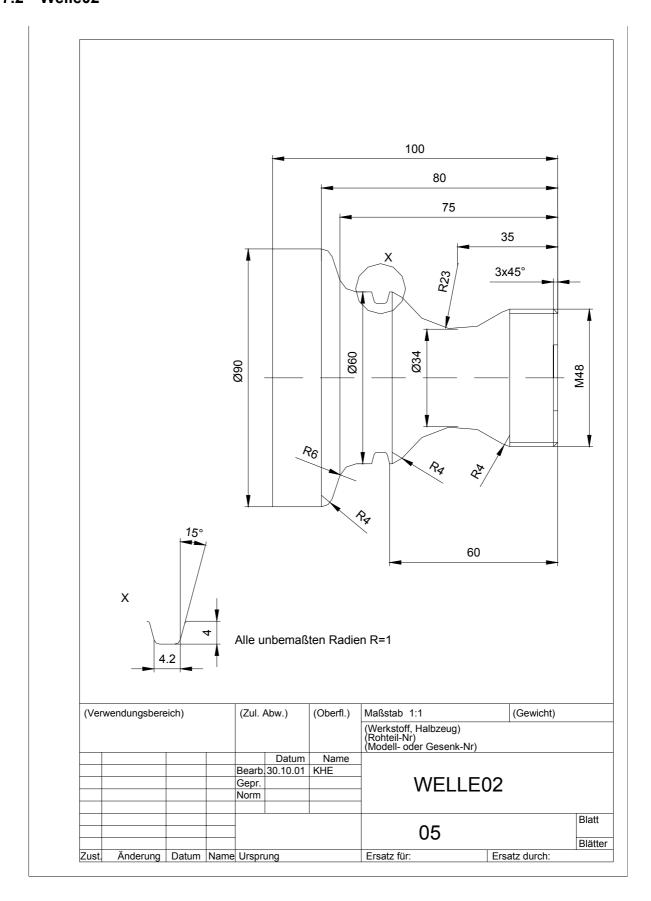



8 Zusatzaufgaben Fräsen

8.1 Flansch

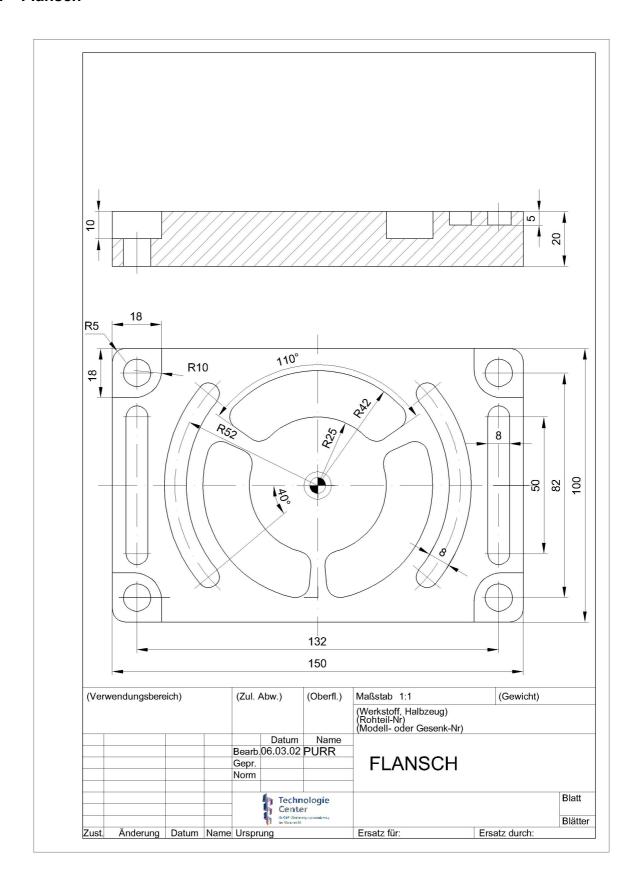



8.2 Übung11

